



Poripesuresti paigaldusjuhend

Poripesurest paigaldatakse horisontaalselt koos põrandavaluga. Valumass peab ühtlaselt täitma kogu vanni alaosa. Paigaldamise hõlbustamiseks võib valumassi tihendada spaatli (kellu) või muu sobiva abivahendiga.

Vanni alaservas asuvad kinnitusankrud, mis aitavad ankurdada vanni valu sisse. Põrandavalu pealispind tuleb valada vanni ülaservaga tasa. Tasandamiseks kasutada metallspaatlit (kellut).

Pesuresti vanni alaosa võib olla kaetud õlikihiga. Enne valu tuleb see kiht eemaldada lahusti või rasvaeemaldusvahendi abil.


Vanni pealispinda kattev kaitsekile tuleb valu ajaks jätta eemaldamata. Vanni kattev rest tuleb valu ajaks eemaldada.

Poripesuresti vanni äravool juhitakse kanalisatsiooni läbi vesilukuga varustatud trapi, mille sisediameeter on 150 mm. Enne paigaldamist tuleb kontrollida trapi ja vanni kokkusobivust.


Pesuresti vanniga koos tarnitakse spetsiaalne tihend, mida kasutatakse vanni äravoolu ja trapi ühenduse tihendamiseks. Tihend asetada äravooluava servale nii, et tihendi sisepinnalt väljaulatuv krae asetuks tihedalt vastu ava plekist serva.

Trapist tuleb eemaldada hüdroisolatsiooni tihendusrõngas ja mõnedel mudelitel ka servatihend.

NB! Vanni äravooluava tihend peab ulatuma trappi kuni selle servaprofiilini ja see peab asetuma tihedalt vastu trapi siseseina. Paigaldamisel kasutada spetsiaalset liugainet.

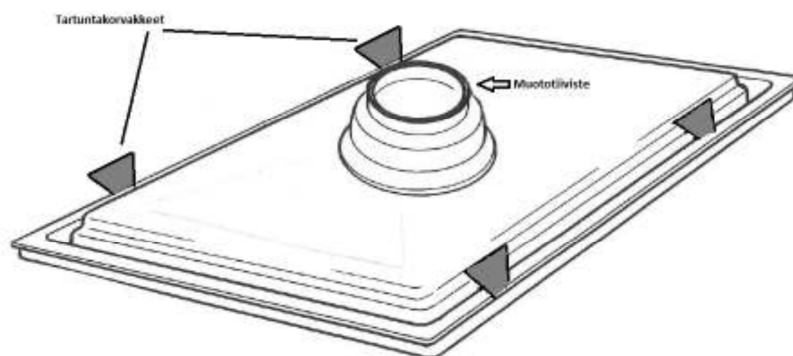

NÄIDE - Valutoed

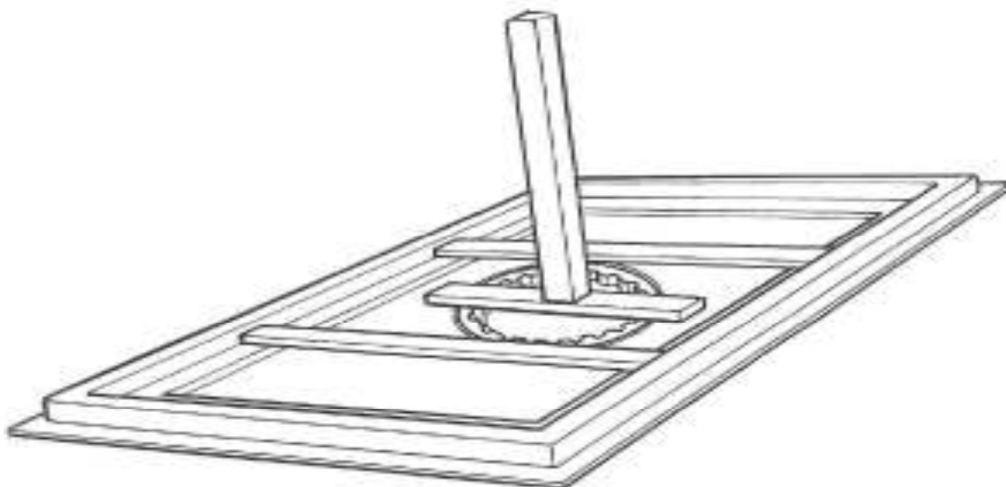

Poripesuresti võib paigaldada ka välistingimustesse, näiteks terrassile. Sellisel juhul lahendatakse äravool läbi kuivtrapi sadeveekanalisatsiooni.

Tuulutavasse puitpõrandasse paigaldamisel tuleb kindlustada konstruktsiooni piisav jäikus ja tagada, et vann oleks toetatud kõikidelt külgedelt näiteks süvaimmutatud prusside või veekindla vineeriga. Konstruktsioon peab olema tihe ja liikumatu. Erilist tähelepanu tuleb pöörata trapi ja vanni äravoolu vahelisele tihendile, mis peab asetuma kindlalt oma kohale ja olema trapis piisaval sügavusel.

Juhised hüdroisolatsiooniks:

- Põrandavalu peab olema täielikult kuivanud. Tuleb järgida valumassi valmistaja ette nähtud kuivamisaegu.
1. Põrandavalusse paigaldatud vanni hüdroisolatsiooni alla minevad horisontaal- ja vertikaalpinnad puhastatakse atsetooniga või vastava lahustiga ning karestatakse liivapaberiga (näit. nr 100). Seejärel kaetakse pinnad lahjendamata nakkeemulsiooniga.
 2. Valatud põrandapind kaetakse krundiga ja lahjendamata nakkeemulsiooniga.
 3. Põrandavalu ja vanni servad kaetakse hüdroisolatsiooniga vastavalt tootja juhistele.
 4. Poripesuresti ja põrandavalu liitekohale paigaldatakse vähemalt 10 cm laiune tugevduskanga riba vastavalt hüdroisolatsiooni juhendile. Kangas koos hüdroisolatsiooniga peab ulatama üle vanni serva kuni vertikaalse pinnani.
 5. Plaatimine ja vuukimine tehakse vastavalt tootja juhistele.